

# UT136A/B/C/D 手持式数字万用表 使用说明书

## 一、安全操作准则

UT136系列仪表设计符合 GB4793.1 及 IEC/EN61010-1、污染2级、过电压标准类别 (CAT II 600V) 和双重绝缘的安全标准。请遵循本手册的使用说明, 否则仪表所提供的保护可能会受到损坏。

1. 后盖没有盖好前严禁使用, 否则有电击危险!
2. 使用前应检查表笔绝缘层, 应完好, 无破损及断线。
3. 液晶显示“E”符号时, 应及时更换电池, 以确保测量精度。
4. 量程开关应置于正确测量位置。
5. 被测信号不允许超过规定的限值, 以防电击和损坏仪表!
6. 严禁量程开关在测量中改变档位, 以防损坏仪表!
7. 在完成了每次测量操作后, 应断开表笔与被测电路的连接, 在完成电流测量操作后应先关闭电源再断开表笔与被测电路的连接, 对大电流的测量尤为重要。
8. 被测电压高于直流60V或交流30Vrms 场合, 应小心谨慎, 防止触电!
9. 不要在高温、高湿环境中使用, 尤其不要在潮湿环境中存放, 受潮后仪表性能可能变劣。
10. 请勿随意改变仪表内部接线, 以免损坏仪表和危及安全!
11. 维护保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳, 不要使用研磨剂或溶剂!

## 二、电气符号

⊖	机内电池不足	⊕	接地	⚠	警告提示
~	AC(交流)	—	DC(直流)	⊠	双重绝缘
⊠	AC或DC(交流或直流)				

## 三、综合规范

1. 输入端子和接地之间的最高电压: 详见各输入端子保护电压说明。
- 10A端子: F10AH250V高分断保险丝  $\Phi 5 \times 20 \text{mm}$
- mA端子: F0.5AH250V高分断保险丝  $\Phi 5 \times 20 \text{mm}$
4. 最大显示: 4000, 每秒更新2~3次, 过量程显示“OL”。
- 工作温度:  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F} \sim 104^{\circ}\text{F}$ )  
相对湿度:  $0^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$  以下  $\leq 75\%$ ,  
 $30^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C} \leq 50\%$   
储存温度:  $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$ )
- 电磁兼容性: 在1V/m的射频场下: 总精度指定精度+量程的5%, 超过1V/m以上的射频场没有指定指标。
6. 工作海拔高度:  $0 \sim 2000 \text{m}$
7. 机内电池: 9V 6F22, NEDA 16D4/IEC6LR16
8. 电池不足: LCD显示“E”符号
9. 外形尺寸:  $72 \text{mm} \times 137 \text{mm} \times 35 \text{mm}$
10. 重量: 约200克(包括电池)

## 四、按键功能及自动关机

1. HOLD: 为测量数据保持键, 以触发方式工作, 功能为保持显示读数。按该键一次, 显示值被锁定一直不变, 再按该键一次, 锁定状态被解除, 返回到通常测量状态; 频率测量时无HOLD功能。
2. SELECT: 为多功能组合键, 以触发方式工作。在交流电压档作为RANGE键使用, 仪表开机预设为自动量程; 按一下此键, 即切换为手动量程, 在手动量程状态下, 每按此键一次即往上一档; 如到最高档位后继续再按此键则跳至最低档, 依次循环; 如按此键超过2秒则切换回自动量程状态(交流电压400mV档在交流手动量程中才有)。

在电阻档作为REL相对值键使用, 当测量小阻值的电阻时, 为了得到更精确的读数, 可将仪表的表笔短接, 再按此键一次, 来自仪表表笔上的微小电阻即作为参考值仪表显示“0”, 在此之后所测量的结果中仪表将自动减去参考值, 即仪表显示的读数为实际的电阻值。在频率档作为Hz/%(Duty)键使用, 按此键仪表将在测量频率与占空比方式之间循环切换。在交直流电流档作为DC/AC键使用, 仪表预设为直流电流档; 按此键仪表将在交流电流与直流电流的测量方式之间切换。

3. 自动关机: 在测量过程中, 当仪表上的按键与测量功能选择旋钮在15分钟内均无操作时, 仪表会“自动关机”(休眠状态, 以节约电能); 在自动关机状态下, 按任意键或转动测量功能选择旋钮, 仪表将自动开机(工作状态); 在按着SELECT键开机或在休眠状态下按该键唤醒仪表, 自动关机功能将被取消。
4. 蜂鸣器: 在任意测量档位按动任意按键, 如果该按键有效, 蜂鸣器会发“哔”的一声, 无效则不发声; 自动关机前约1分钟蜂鸣器会连续发出5声警示; 关机前蜂鸣器会以1长声警示后关机。

## 五、测量操作说明

首先请注意检查9V电池, 将量程开关置于所需测量的位置, 如果电池不足, 则显示屏上会出现“E”符号, 还要注意测试笔插口旁符号“ $\Delta$ ”。这是警告你要留意测试电压和电流不要超出指示的数字。

### 1. 交直流电压测量(见图1)

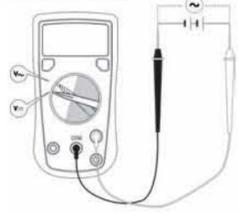


图 1

- (1) 仪表的交直流电压档输入阻抗均为10M $\Omega$ 这种负载在高阻抗的电路会引起测量上的误差, 大部分情况下, 如果电路阻抗在10k以下, 误差可以忽略(0.1%或更低)。
  - (2) 交直流电压测量时, 手动量程和自动量程可通过SELECT键切换。
  - (3) 交流测量显示值为正弦波有效值(平均值响应)。
  - (4) 交流电压400mV档需在交流手动量程中才有。
- 注意:**
- \* 不要输入高于500V的交直流的电压, 测量更高的电压是有可能的, 但有损坏仪表的危险!
  - \* 在测量高电压时, 要特别注意避免触电!

### 2. 电容测量(仅UT136B有此功能, 见图2)

- 注意:**
- \* 电容测量时仪表可能会显示一个固定读数, 此读数为仪表内部的分布电容值, 可按SELECT键利用相对值功能, 将仪表读数清零。再将待测量电容并接到红黑表笔的探针上, 仪表将显示实测的电容值。
  - \* 测量大电容时, 仪表的读数会延迟约30秒属正常
  - \* 不要输入高于直流60V或交流30Vrms以上的电压, 避免危及人身安全!



图 2

### 3. 交直流电流测量(见图3)

- 注意:**
- \* 交直流电流测量可通过SELECT键切换。
  - \* 在仪表串联到待测回路之前, 应先将回路中的电源关闭。
  - \* 测量时应使用正确的输入端口和功能档位, 如不能估计电流的大小, 应从高档量程开始测量。
  - \* mA、10A输入插孔内部均设置有保险丝, 切勿把表笔测试针并接到任何电路上, 尤其供电端子会损坏仪表和危及人身安全!

- \* 显示: 正弦波有效值(平均值40~400Hz响应), 5%以下测量值仅供参考。当测量电流大于5A时, 为了安全使用每次测量时间应小于10秒, 间隔时间应大于15分钟。



图 3

### 4. 电阻测量(见图4)



图 4

- 注意:**
- \* 如果被测电阻开路或阻值超过仪表最大量程时, 显示器将显示“OL”。
  - \* 当测量在线电阻时, 在测量前必须先将被测电路内所有电源关闭, 并将所有电容器放尽残余电荷, 才能保证测量正确。
  - \* 在低阻测量时, 表笔会带来约0.1 $\Omega$ ~0.2 $\Omega$ 电阻的测量误差。为获得精确读数, 应首先将表笔短路, 按SELECT键将来自仪表表笔上的微小阻值即为参考值, 仪表显示置“0”, 在此之后所测量的结果中仪表将自动减去参考值, 即仪表显示的读数为实际的电阻值。
  - \* 如果表笔短路时的电阻值不小于0.5 $\Omega$ 时, 应检查表笔是否有松动现象或其它原因测量1M $\Omega$ 以上的电阻时, 可能需要几秒钟后读数才会稳定。这对于高阻的测量属正常。为了获得稳定读数尽量选用短的测试线。
  - \* 不要输入高于直流60Vrms 或交流30V以上的电压, 避免危及人身安全!



图 5

红表笔探针接被测二极管的正极, 黑表笔探针接二极管的负极。从显示器上直接读取被测二极管的近似正向PN结电压。对硅PN结而言, 一般约为0.500~0.800V确认为正常值。

- 注意:**
- \* 如果被测二极管开路或极性反接时, 显示“OL”
  - \* 当测量在线二极管时, 在测量前必须首先将被测电路内所有电源关闭, 并将所有电容器放尽残余电荷。
  - \* 二极管测试开路电压约为1.5V。
  - \* 不要输入高于直流60V或交流30Vrms以上的电压, 避免危及人身安全!

### 6. 电路通断测量(见图6)

将表笔探针并接到被测电路两端。通常被测二端之间电阻>100 $\Omega$ , 认为电路断路, 蜂鸣器无声; 被测二端之间电阻 $\leq 10\Omega$ , 认为电路良好导通, 蜂鸣器连续发声, >10 $\Omega$ 可发声可不发声, 从显示器上直接读取被测电路的近似电阻值

单位为 $\Omega$ 。二极管与蜂鸣器通断测量可通过SELECT键切换。

- 注意:**
- \* 当检查在线电路通断时, 在测量前必须先将被测电路内所有电源关闭, 并将所有电容器放尽残余电荷。
  - \* 电路通断测量, 开路电压约为0.5V。
  - \* 不要输入高于直流60V或交流30Vrms以上的电压, 避免危及人身安全!



图 6

### 7. 频率与占空比测量Hz/%(见图7)



图 7

- (1) 将表笔探针并接到待测信号源上, 从显示器上直接读取被测频率与占空比值。
  - (2) 频率与占空比测量可通过SELECT键切换
- 注意:**
- \* 测量时必须符合输入幅度要求:  
 $\leq 100 \text{kHz}$  输入幅度  $\geq 300 \text{mVrms}$ ;  
 $> 100 \text{kHz}$  输入幅度  $\geq 600 \text{mVrms}$ ;
  - \* 不要输入高于10Vrms 被测频率或占空比电压。

### 8. 温度测量(仅UT136C有此功能, 见图8)



图 8

- (1) 将测量功能选择旋钮置于“C”测量档。
- (2) 将随机附件K型热电偶(裸露点式)冷端(黑色插头)插入COM插孔, 工作端(红色插头)插入C插孔。就能显示热电偶裸露感温点的温度。(此类热电偶的极限温度为230 $^{\circ}\text{C}$ , 如果要测量更高的温度须另选购手柄式探针热电偶)
- (3) 当热电偶卸下时, 仪表显示值为过量程显示“OL”; 室温必需插入温度探头。

### 9. 非接触测试交流电压NCV功能(仅UT136D有此功能, 见图9)



图 9

- (1) 将测量功能选择旋钮置于“NCV”测量档
- (2) 将仪表顶端有感应标示的部位靠近

220V/50Hz的交流电压, 距离<10mm任意点发声均属正常, 10~50mm可发声可不发声, 50mm以上仪表蜂鸣不发声; 仪表显示为“OL”。

## 六、技术指标

准确度:  $\pm$  (a%读数+b个字), 保证期为1年  
环境温度:  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  相对湿度: <75%

### 1. 直流电压

量程	分辨率	准确度 $\pm$ (a%读数+b个字)
400mV	0.1mV	$\pm$ (0.8%+3)
4V	0.001V	$\pm$ (0.8%+1)
40V	0.01V	
400V	0.1V	
500V	1V	

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

### 2. 交流电压

量程	分辨率	准确度 $\pm$ (a%读数+b个字)
400mV	0.1mV	$\pm$ (1.2%+5)
4V	0.001V	$\pm$ (1.2%+3)
40V	0.01V	
400V	0.1V	
500V	1V	

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

### 3. 电容(仅UT136B)

量程	分辨率	准确度 $\pm$ (a%读数+b个字)
4nF	0.001nF	读数仅供参考
40nF	0.01nF	$\pm$ (4%+3)
400nF	0.1nF	
4 $\mu\text{F}$	0.001 $\mu\text{F}$	
40 $\mu\text{F}$	0.01 $\mu\text{F}$	
100 $\mu\text{F}$	0.1 $\mu\text{F}$	$\pm$ (5%+10)

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

### 4. 直流电流

量程	分辨率	准确度 $\pm$ (a%读数+b个字)
400 $\mu\text{A}$	0.1 $\mu\text{A}$	$\pm$ (1%+2)
4000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	$\pm$ (1.2%+3)
40mA	0.01mA	
400mA	0.1mA	
4A	0.001A	
10A	0.01A	$\pm$ (1.5%+5)

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

### 5. 交流电流

量程	分辨率	准确度 $\pm$ (a%读数+b个字)
400 $\mu\text{A}$	0.1 $\mu\text{A}$	$\pm$ (1.2%+5)
4000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	$\pm$ (1.5%+3)
40mA	0.01mA	
400mA	0.1mA	
4A	0.001A	
10A	0.01A	$\pm$ (2%+3)

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

### 6. 电阻

量程	分辨率	准确度 $\pm$ (a%读数+b个字)
400 $\Omega$	0.1 $\Omega$	$\pm$ (1.2%+2)
4k $\Omega$	0.001k $\Omega$	$\pm$ (1%+2)
40k $\Omega$	0.01k $\Omega$	
400k $\Omega$	0.1k $\Omega$	
4M $\Omega$	0.001M $\Omega$	
40M $\Omega$	0.01M $\Omega$	$\pm$ (1.5%+2)

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

### 7. 二极管、通断测量

功能	量程	分辨率	准确度	备注
二极管	—	0.001V	0.500V~0.800V	显示正向压降近似值
通断测试	—	0.1 $\Omega$	$\leq 10\Omega$ 发声	<10 $\Omega$ 发声 >10 $\Omega$ 可发声可不发声

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

## 8. 频率与占空比

量程	分辨率	准确度 $\pm$ (a%读数+b个字)
10Hz	0.01Hz	$\pm$ (0.5%+3)
100Hz	0.1Hz	
1kHz	0.001kHz	
10kHz	0.01kHz	
100kHz	0.1kHz	
1MHz	0.001MHz	
10MHz	0.01MHz	读数仅供参考
0.1~99.9%	0.1%	

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

## 9. 温度

量程	分辨率	准确度 $\pm$ (a%读数+b个字)
-40~0 $^{\circ}\text{C}$	—	$\pm$ (8%+5)
0 $^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$	1 $^{\circ}\text{C}$	$\pm$ (2.5%+3)
400 $^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$	—	$\pm$ (3%+3)

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

## 10. 非接触测试交流电压NCV功能(仅UT136D)

功能	量程	准确度
NCV	220V/50Hz	<10mm任意一点发声均属正常, 10~50mm可发声可不发声, 50mm以上不发声

**输入阻抗:** 所有量程10M $\Omega$ ; 输入最大电压: 500V\直流或交流。

## 七、保养和维修

- 警告:** 在打开仪表后盖之前, 应确定电源已关闭; 表笔已离开输入端口和被测电路。
1. 一般的保养和维修
  - \* 维护保养请使用湿布和温和的清洁剂清洁仪表外壳, 不要使用研磨剂或溶剂。
  - \* 如发现仪表有任何异常, 应立即停止使用并送修。
  - \* 在有需要对仪表进行校验或维修时, 请由有资格的专业维修人员或指定的维修部门维修。
  - \* 当LCD显示欠压“E”提示符时, 应当立即更换内置电池, 否则会影响测量精度。电池规格: 9V 6F22, NEDA 1604/IEC 6LR16

**操作步骤:**

- (1) 测量功能选择旋钮置于“关”位置, 并从输入插孔中移走表笔;
- (2) 用螺丝刀拧下电池后盖固定的一颗螺丝, 卸下电池后盖, 即可更换欠压的旧电池。
- (3) 用螺丝刀再拧下后盖固定的两颗螺丝, 卸下后盖, 即可更换已被烧断的保险丝管。

**保险丝管规格:**

F1保险丝  $\Phi 5 \times 20 \text{mm}$  F0.5AH250V  
F2保险丝  $\Phi 5 \times 20 \text{mm}$  F10AH250V

※ 本说明书内容若有变更, 恕不另行通知 ※

## 优利德

### 优利德科技(中国)有限公司

地址: 中国广东省东莞松山湖高新技术产业  
开发区工业北一路6号  
电话: (86-769) 8572 3888  
传真: (86-769) 8572 5888  
电邮: info@uni-trend.com.cn  
邮编: 523 808