




DE66A钳形表



产品特性	
显示	4000计数显示, 按照测量功能档位自动显示单位符号
采样速率	约3次/秒
测量端和地之间允许的最大电压	600V
输入极性指示	自动显示 “ — ” 号
电池低压指示	当电池电压低于正常工作电压时, 显示 “  ”
电源	2 x 1.5V AAA电池
污染等级	2
工作海拔	0 ~ 2000米
工作温湿度	0°C ~ 40°C, (<80%RH, <10°C非冷凝)
贮存温湿度	-10°C ~ 60°C, (<70%RH, <10°C非冷凝)
尺寸\重量	193X73X34 (mm) /约398.2克 (含彩盒)



技术参数

直流电压	400mV/4V/40V/400V/600V
交流电压	4V/40V/400V/600V
交流电流	4A/40A/600A
电阻	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
电容	4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF
通断测试	√(声光提示)
数据保持	√
低电压指示	√
MAX/MIN 值测量	√
安全等级	EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V



产品介绍和主要特点



4000计数、600A交流钳形表；

交直流电压测量、交流电流测量、电阻、通断、电容测量；

高电压、电流橙色背光提示、双色背光；

数据保持、最大最小值测量、手电筒；

自动关机、手动量程；

低功耗、安规标准CATIII 600V；

交流电流测量方式



交流电流测量

- 1) 将旋钮转到 \tilde{A} 档位，并选择合适的量程(6A、60A或600A)。
- 2) 然后按住扳机张开钳头，夹住待测导体，然后慢慢的松开扳机，直到钳头完全闭合，并确定待测导体是否夹在钳头的中心位置，如导体未置于钳头中心位置则会产生附加误差。
- 3) 从显示屏读取测量结果。
- 4) 当测量结果大于3A时，橙色背光将点亮。

⚠警告

- 测量高压时特别注意安全，以免遭到电击或人身伤害。
- 使用前，用仪表测试已知电压或电流，确认仪表功能完好。
- 为保证测量精度，须将被测导体置于钳头的中心位置，否则会产生附加误差。



交直流电压测量

- 1) 将旋钮转到 \bar{V} (直流电压) 或 \tilde{V} (交流电压) 档位。
- 2) 将红表笔插入 INPUT 插孔，黑表笔插入 COM 插孔。
- 3) 将表并联到待测电源或负载上。
- 4) 从显示屏读取测量结果。
- 5) 当测量结果大于 80V 时，橙色背光将点亮。

⚠警告

- 不能测量高于 600V 电压，否则可能损坏仪表。
- 测量高压时特别注意安全，以免遭到电击或人身伤害。
- 使用前，用仪表测试已知电压或电流，确认仪表功能完好。
- 完成所有测量操作后，要及时断开表笔与被测电路的连接。



电阻测量

- 1) 将旋钮转到60KΩ或6KΩ档位电阻测量功能。
- 2) 将红表笔插入INPUT插孔，黑表笔插入COM插孔。
- 3) 将表并联到待测电路或电阻两端。
- 4) 从显示屏读取测量结果。

⚠警告

- 测量线路上电阻时请先断开电源并为所有高压电容器放电，否则可能损坏仪表，并可能遭到电击。
- 完成所有测量操作后，要及时断开表笔与被测电路的连接。

⚠小心：为避免损坏仪表或设备，不要输入大于10V的电压。

⚠注意：测量线路上电阻时，读数可能受表笔之间其他通路影响。

通断测量方式



通断测量

- 1) 将旋钮转到 $6K\Omega$ 档位，按 **FUNC** 键切换至通断测量功能。
- 2) 将红表笔插入 **INPUT** 插孔，黑表笔插入 **COM** 插孔。
- 3) 将表并联到待测电路或电阻两端。
- 4) 如果被测电阻或电路的阻值小于约 30Ω ，则蜂鸣将发出提示音，同时将点亮橙色背光灯；阻值将显示在显示屏上。

⚠警告

- 测量线路通断时请先断开电源并为所有高压电容器放电，否则可能损坏仪表，并可能遭到电击。
- 完成所有测量操作后，要及时断开表笔与被测电路的连接。

⚠小心：为避免损坏仪表或设备，不要输入大于 $10V$ 的电压。

⚠注意：测量线路通断时，可能受表笔之间其他通路影响。

二极管测量方式



二极管测量

- 1) 将旋钮转到 Ω 档位，按 **FUNC** 键切换至二极管测量功能。
- 2) 将红表笔插入INPUT插孔，黑表笔插入COM插孔。
- 3) 将红表笔接触被测二极管阳极，黑表笔接触二极管阴极。
- 4) 从显示屏读取测量结果。
- 5) 如果表笔极性与二极管极性相反，仪表显示“OL”，可以用来区分二极管的阳极和阴极。

警告

- 测量线路上二极管时请先断开电源并为所有高压电容器放电，否则可能损坏仪表，并可能遭到电击。
- 测量线路上二极管时，读数可能受表笔之间的其他通路影响。

电容测量方式



电容测量

- 1) 将旋钮转到 C 档位。
- 2) 将红表笔插入INPUT插孔，黑表笔插入COM插孔。
- 3) 将表笔接触被测电容两端。
- 4) 读数稳定后，从显示屏读取测量结果。

⚠警告

- 测量线路上电容时请先断开电源并为所有高压电容器放电，否则可能损坏仪表，并可能遭到电击。
- 测量线路上电容时，读数可能受表笔之间的其他通路影响。

安全信息

钳表的设计与制造符合IEC61010-1, IEC61010-2-032, IEC 61010-030国际电工安全标准, 符合IEC61010 CAT.III 600V测量类别和污染等级2。

⚠ 警告 *在使用本产品前, 请先阅读“安全信息”。*

安全工作规范

“**警告**”表示会对用户造成危险的状况和操作。

“**小心**”表示会对仪表或设备造成损坏的状况和操作。

⚠ 警告

为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害

仔细阅读说明书, 特别是警告和小心说明

严格遵守本说明书使用仪表, 否则仪表所提供的保护功能可能会遭到破坏或削弱。

测量电压超过30V交流有效值、42V交流峰值或60V 直流有效值时, 要特别小心, 该类电压有电击的危险。

端子间或每个端子与接地点之间施加的电压不能超过额定值。

通过测量已知电压或电流来检测仪表工作是否正常, 若不正常或已经损坏请勿再使用。

使用仪表之前, 请检查仪表外壳是否存在裂纹或塑胶件损坏, 若有请勿再使用。

使用仪表之前, 请检查表笔是否有裂纹或损坏, 若有请更换

同样型号和相同电气规格的表笔。

请勿超出产品、探针或附件中额定值最低的测量类别 (CAT) 额定值
测试表笔插在输入插孔时，请勿测量电流。

不要单独工作

请遵守当地和国家的安全规范。穿戴个人防护用品(如经认可的橡胶手套、面具和阻燃衣物等)，以防危险带电导体外露时遭受电击和电弧而受伤。

当仪表电池电量低指示符出现时，请及时更换电池，以防测量错误。

切勿在有爆炸性气体或蒸汽周围或潮湿的环境中使用仪表。

使用表笔时，请将手指握在探头护指装置的后面。

测量时，请先连接零线或地线，再连接火线；断开时，请先断开火线，再断开零线和地线。

打开外壳或电池盖之前，请移除所有探头或表笔。切勿在仪表拆开或电池盖打开的情况下使用仪表。

仪表只能和所配备表笔一起使用才符合安全标准的要求。如表笔破损需更换，必须换上同样型号和相同电气规格的表笔。



在打开电池盖或底盖前为避免电击，请移开测试表笔。

一般维护


本仪表的维修与服务必须由专业的有资格的维修人员或维修部门进行维修。定期使用湿布或温和清洁剂清洁外壳，请勿使用研磨剂或溶剂；用浸泡了酒精的干净棉签擦拭输入插孔中的触点。

电池安装或更换

仪表使用2节AAA (7号)1.5V电池，请按以下步骤安装或更换电池

- 1) 关闭仪表的电源，并移除表笔。
- 2) 用螺丝刀拧下固定电池盖的螺丝，取下电池盖。
- 3) 取下旧电池，按电池盒内标记的电池极性装上新电池。
- 4) 装好新电池后，盖紧电池盖，并锁紧螺丝。



为了避免错误读数而可能导致电击或人身伤害，当显示屏显示 

符号时立即更换电池。请使用相同型号的电池，不要使用不合规格的电池。

为了确保安全操作和维护该仪表，长期不用时，请取出电池，以防电池漏液对产品造成损坏。

谢谢观赏

End, thanks!